

# ALLGEMEINE ARBEITSANWEISUNG

Geräteverzeichnis

Lfd.-Nr.:

## ANWENDUNGSBEREICH / ARBEITSMITTEL

### Gasschweiß- / Brennschneidarbeiten

#### GEFAHREN





- Brand- und Explosionsgefahr, Funkenflug
- Augenverletzung durch infrarote oder ultraviolette Strahlung
- Berstgefahr durch Reste in Behältern
- Gesundheitsgefahr durch Schweißrauche beim schweißen von hochlegierten Werkstücken, Werkstücken mit metallischen Überzügen, Farbanstrichen, Kunststoffbeschichtungen oder Verunreinigungen durch Öle, Fette und Lösemittelresten

#### SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Arbeiten dürfen nur durch unterwiesene und vom Unternehmer beauftragte Personen durchgeführt werden.
- Schutzschirm oder Schutzschild (Schutzstufe 2 – 8) benutzen, Schweißschutzhandschuhe und -kleidung tragen (auch der Schweißhelfer).
- Bei Schweißarbeiten mit Brand- und Explosionsgefahr Schweißerlaubnis-schein einholen und aufgeführte Maßnahmen umsetzen.
- Sicht- und Funktionsprüfung vor Arbeitsbeginn durchführen.
- Brennbare Teile entfernen oder abdecken und Feuerlöscher oder Eimer mit Wasser bereithalten.
- Für ausreichende Belüftung sorgen, ggf. Schweißrauchabzug verwenden.
- Bei Schweißarbeiten an Behältern mit brennbaren Flüssigkeiten Behälter vollständig entleeren und mit Wasser auffüllen.
- **Gasflaschen:** Gegen Umfallen sichern und vor Wärmeeinwirkung schützen.
- **Schläuche:** sicher befestigen und vor Beschädigung schützen
- **Armaturen:** fett-/ ölfrei halten und nicht gewaltsam öffnen.
- **Zünden:** Erst das Sauerstoffventil, dann das Brenngasventil öffnen, beide Gase etwas ausströmen lassen und dann zünden.
- **Schließen:** Erst das Brenngasventil und dann das Sauerstoffventil schließen.
- **Arbeitsunterbrechung:** Flaschenventil schließen.
- **Brenner:** nicht in geschlossene Behälter ablegen.

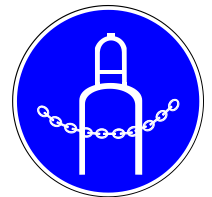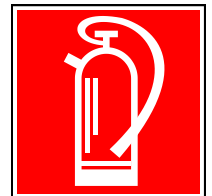

#### VERHALTEN IM GEFAHRFALL BZW. BEI STÖRUNGEN

- Bei Beschädigung am Druckminderer oder Manometer Arbeiten einstellen.
- Reparaturen nur durch fachkundige Person bzw. Fachwerkstatt ausführen lassen.
- Beim Ausströmen von unverbranntem Gas Ventile schließen, Räume lüften und Funkenbildung vermeiden.
- Im Brandfall Flaschenventile schließen, Flaschen durch Wassersprühstrahl kühlen.

#### VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE



**Flaschenventile schließen – Verletzte bergen – Erste Hilfe leisten**

**Unfall melden:**

**Notrufnummer 112**

**Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren**

#### PRÜFUNGEN

- Gemäß den in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Fristen (Empfehlung mindestens 1 mal jährlich).
- Vor Arbeitsbeginn und nach besonderen Ereignissen.
- Notwendige Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.